

การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติเชิงลาดด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย – คกไผ่)

อภิชาติ ยลวิชัย^{1*} พงศกร พวงชมพู²

คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น^{1*2}

E-mail: Apichat.2523.begin@gmail.com^{1*}

วันที่รับบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันแก้ไขบทความ 5 เมษายน 2567

วันที่รับบทความ 19 เมษายน 2567

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการวิบัติเชิงลาดของถนนทางหลวงหมายเลข211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย-คกไผ่) ด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยใช้โปรแกรม Plaxis 2D พบว่าเมื่อน้ำไหลลงสู่เชิงลาดเกิดกระบวนการกัดเซาะบริเวณ Toe slope ลูกกลม เข้าสู่โครงสร้างชั้นดินจุดที่ 2 บริเวณ Fill Slope และจุดที่ 3 บริเวณ Back Slope การแก้ไขใช้วิธีการเสริมกำลังด้วยกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (Mattress Box) ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาด ด้วยโปรแกรม Plaxis 2D ได้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.66 สูงกว่าที่กำหนดไว้ (Navfac Dm 7.01, 1986) ส่วนวิธีการป้องกันการกัดเซาะ (Erosion Control) เลือกใช้วัสดุแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) เพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะของเชิงลาด นอกจากนี้สามารถก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งการขนส่งเข้าถึงสถานที่ก่อสร้างได้ง่าย

คำสำคัญ : การวิบัติของเชิงลาด วิธีสมมูลจำกัด วิธีไฟไนต์อีลิเมนต์

Study on Slope Failure by Finite Element Method and Remediation A Case Study of Highway No. 211 Pak Chom - Chiang Khan Section at Km. 153 - Km. 155 (Ban Hat Bia – Kok Phai)

Yonwichai Aphichat^{1*}, Pongchompu Pongsagorn²

Faculty of Civil Engineering, Rajamangala University of Technology

Isan Khon Kaen Campus^{1*,2}

E – mail : Apichat.2523.begin@gmail.com

Received 16 February 2024

Revised 5 April 2024

Accepted 19 April 2024

Abstract

The objective of this research was to find out the causes of slope failure of Highway No. 211 Pak Chom-Chiang Khan Section at Km. 153- Km. 155 (Ban Hat Bia-Kok Phai) by Finite Element Method using the Plaxis 2D program. The findings were as follows: When the water flowed down the slope, an erosion process occurred in the toe slope area, spread into the soil structure point 2 in the fill Slope area and point 3 in the back Slope area. Remediation was based on the method of reinforcement using mattress boxes. As to the results of slope stability analysis with the Plaxis 2D program, the safety ratio was 1.66 passing the safety standard (Navfac Dm 7.01, 1986). Erosion control of the slope by using geotextile reduced water permeability, helped increase stability ,and reduced the risk of slope erosion, including easy construction and easy transport and access to the construction site.


Keywords : Slope Failure, Limit Equilibrium Method, Finite Element Method

1. บทนำ

ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย-คคไผ่) เป็นเส้นทางหลักใช้ขนส่งสินค้าการเกษตรและสัญจรของประชาชน ระหว่างอำเภอเชียงคานกับอำเภอปากชม ซึ่งลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นทางคดโค้งที่ตัดผ่านลาดเชิงเขา รวมทั้งไหล่ทางที่ประกอบไปด้วยภูเขาและหน้าผาค่อนข้างสูงชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดการชำรุด หรือเกิดความเสียหายของถนน ส่งผลให้การสัญจรมีความลำบากเพิ่มขึ้น กระทั่งต่อผู้ใช้รถบนถนนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น อาจเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชัน เมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานเสถียรภาพของเชิงลาดลดลง ภูษณจะมีลักษณะสม และ พงศกร พวงชมพู (2566) จากปัจจัยของการกัดเซาะ (สุประชา คามะนา และ พงศกร พวงชมพู. 2565) จากน้ำฝนหรือน้ำผิวดิน (ยศวิศ จันทรา และ พงศกร พวงชมพู. 2565) ดังเช่นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย - คคไผ่) ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามลำดับ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุของการวิบัติของเชิงลาด และค้นหาสาเหตุของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้นดินบริเวณเชิงลาดภูเขาและการสูญเสียเสถียรภาพเชิงลาดจนนำไปสู่การวิบัติของเชิงลาด เพื่อนำมาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป



รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ทำการศึกษา

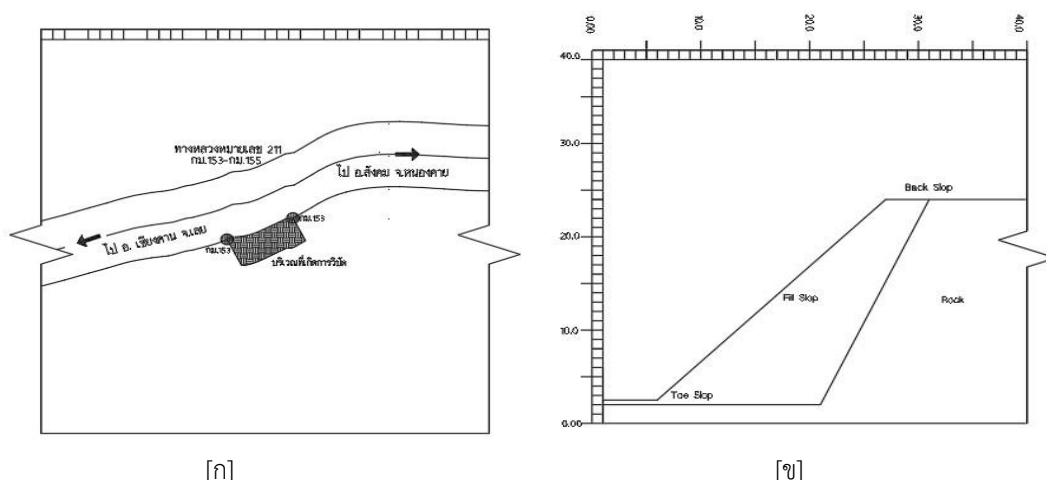

รูปที่ 2 [ก] แสดงตำแหน่งที่ทำการศึกษา [ข]แสดงระยะความสูงของเชิงลาด

ปัญหาเรื่องเสถียรภาพของเชิงลาดมักเกิดขึ้น เมื่อความสมดุลของเชิงลาดสูญเสียไป (ชินนพัทธ มุลทาทอง และ พงศกร พวงชมพู. 2560) เสถียรภาพของเชิงลาดอาจกำหนดได้ว่าเป็นความต้านทาน แรงเฉือนภายในมวลดิน, การเลื่อนไถล, การล้มคว่ำ หรือการยุบตัว การวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของแรงต้านทาน ต่อแรงขับเคลื่อน (สุทธิศักดิ์ ศรีสัมพันธ์. 2566) ซึ่งถูกระบุว่าอยู่ในสภาวะสมดุล เมื่อ $FS = 1.00$ ในขณะที่ค่าสูงกว่าจะสอดคล้องกับเชิงลาดที่เสถียร (Navfac Dm 7.01, 1986) งานวิจัยนี้เลือกใช้วิธี ไฟไนต์อีลิเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ทางตัวเลขที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม Plaxis 2D (Program License: Pongsagorn Pongchompu. 2021) ซึ่งโปรแกรม Plaxis 2D มีหลักการค้อยๆลดกำลัง รับแรงเฉือนของดินลง หรือวิธี ϕ/c Reduction จนกระทั่งเกิดการวิบัติ ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยจะได้ $FS = \Sigma Msf$ (at failure) โดยนำวิธีการดังกล่าวนี้มาใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดด้วยการแบ่งชั้นดิน ซึ่งมีความต่อเนื่องออกเป็น Elements ย่อยๆ ที่มี 15 จุดต่อ (Noded) สำหรับการเคลื่อนตัวจากนั้นคำนวณหน่วยแรงกดทับของดิน แบบจำลองใช้แบบจำลองของมอร์คูลอมป์ (Elastic-Plastic Mohr-Coulomb) โดยพารามิเตอร์ของดินจะใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของดินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่นความไม่เชิงเส้น (Non-linearity) คุณสมบัติไม่เท่ากันในทุกทิศทาง (Anisotropy) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสตีเฟนส์ (Transition Change of Stiffness) หรือพฤติกรรมดินที่ขึ้นกับเวลา (Time-Dependence) และพบว่า การพังทลายของเชิงลาดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ นั้นมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับธรรมชาติ

2. วัตถุประสงค์

2.1 ศึกษาหาสาเหตุของการวิบัติของโครงสร้างเชิงลาดที่เกิดความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเบี้ย - คกกไม่)

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการวิบัติของเชิงลาด ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านวิศวกรรม ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่

3. วิธีการวิจัย

3.1 ตั้งสมมติฐานการวิบัติของเชิงลาดโดยเริ่มจากการพิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพ และรูปแบบของการวิบัติเชิงลาด โดยพิจารณาจากประเภทของดิน และองค์ประกอบต่างๆที่ตรวจพบในบริเวณที่เกิดการวิบัติ และปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการวิบัติ

3.2 สำรวจพื้นที่ภูมิประเทศในบริเวณที่ทำการศึกษ โดยเป็นการสำรวจมิติต่างๆของแนวการวิบัติ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และความลึกด้วยอุปกรณ์เทปวัดระยะและกล้องสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำแบบจำลอง ดังรูปที่ 3 วิธีเก็บตัวอย่างดินนำไปทดสอบคุณสมบัติทางห้องปฏิบัติการ โดยการขุดบ่อทดสอบดิน (Test Pit) ทำการเก็บตัวอย่างดินที่ความลึกจากผิวดินเดิมลงไปประมาณ 1.00 เมตร – 1.50 เมตร จำนวน 3 บ่อทดสอบ ในตำแหน่งต่าง ๆ กัน ได้แก่จุดที่1 บริเวณToe Slope จุดที่2 บริเวณFill Slope จุดที่3 บริเวณBack Slope ดังรูปที่ 4



[ก]



[ข]

รูปที่ 3 [ก] แสดงตำแหน่งที่ทำการวิจัย [ข] แสดงระยะความสูงของเชิงลาด



[ก]



[ข]

รูปที่ 4 [ก]แสดงการเก็บตัวอย่างดิน [ข] แสดงจุดที่ทำการเก็บตัวอย่างดินด้วยวิธีขุดบ่อทดสอบดิน (Test Pit)

3.3 ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากดินที่นำมาทดสอบได้จากการขุดหลุมทดสอบ (Test Pit) ซึ่งในห้องปฏิบัติการนั้น จะเป็นการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินประกอบไปด้วย

- วิเคราะห์หาขนาดเม็ดดิน ตามมาตรฐาน ASTM D422
- การบดอัด ตามมาตรฐาน Standard Proctor ASTM D698-78
- ทดสอบ Liquid Limit ตามมาตรฐาน ASTM D4318
- กำลังรับแรงเฉือนโดยตรงแบบไม่แช่น้ำ(Un-soaked Direct Shear) ตามมาตรฐาน ASTM D3080
- กำลังรับแรงเฉือนโดยตรงแบบแช่น้ำ(Soaked Direct Shear) ตามมาตรฐาน ASTM D3080

3.4 วิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาด ด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์โดยใช้โปรแกรม Plaxis 2D (Program License: Pongsagorn Pongchompu. 2021) โดยแบ่งการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาด ออกเป็น 2 สภาวะ คือ สภาวะของดินที่มีความชื้นปกติซึ่งค่าที่ได้จะใกล้เคียงกับความชื้นตามธรรมชาติมีค่าความหนาแน่นสูงสุด และ สภาวะของดินที่มีความชื้นสูงซึ่งค่าที่ได้จะทำให้ดินอยู่ในสภาวะวิกฤต โดยค่าคุณสมบัติของดินที่ใช้ในแบบจำลอง แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดินที่มีความชื้นปกติที่ใช้ในแบบจำลอง (un soaked)

Parameter	Back Slope (GC)	Fill Slope (GC)	Toe Slope (CH)	Rock Granite	Gabions	Unit	Remark
Dry Density	17.4	16.6	17.1	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ
Dry Unit Weight	17.2	16.3	17.1	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ
Wet Unit Weight	20.2	19.83	20.1	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ
Cohesion	25.5	24.25	13.5	55100	300 **	kN /m ²	ผลการทดสอบ
Friction angle	24.71	23.2	26.24	51	37 **	Degrees	ผลการทดสอบ
Young "s Modulus	21000	21000	21000	5000000	4.00E04**	kN /m ²	Joseph E.Boles(1989)
Posission "s ratio	0.35	0.35	0.35	0.27	0.30**	-	Kulhawyetal.19 83,Budhu2000
HoriZontal parmability	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64E-08	8.64E+03**	m/day	Whitlow1995
Vertical parmability	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64E-08	8.64E+03**	m/day	Whitlow1995

**(Rock Mass Classification 1999) **

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินที่มีความชื้นสูงที่ใช้ในแบบจำลอง (soaked)

Parameter	Back Slope (GC)	Fill Slope (GC)	Toe Slope (CH)	Rock Granite	Gabions	Unit	Remark
Dry Density	17.4	16.6	17.4	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ
Dry Unit Weight	17.2	16.3	17.5	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ
Wet Unit Weight	20.2	19.8	20	27	22 **	kN /m ³	ผลการทดสอบ


ตารางที่ 2 (ต่อ)

Parameter	Back Slope (GC)	Fill Slope (GC)	Toe Slope (CH)	Rock Granite	Gabions	Unit	Remark
Cohesion	19.3	12.7	11	55100	300 **	kN /m ²	ผลการทดสอบ
Friction angle	27.67	26.62	28.72	51	37 **	Degrees	ผลการทดสอบ
Young 's Modulus	21000	21000	21000	5.00E+06	4.00E04**	kN /m ²	Joseph E.Boles(1989)
Posission 's ratio	0.35	0.35	0.35	0.27	0.30**	-	Kulhawyetal.1983, Budhu2000
HoriZontal parmcability	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64E-08	8.64E+03**	m/day	Whitlow1995
Vertical parmcability	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64 E-04	8.64E-08	8.64E+03**	m/day	Whitlow1995

(Rock Mass Classification 1999)


4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดด้วยโปรแกรม Plaxis 2D โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติของดินที่มีความชันปกติ และคุณสมบัติของดินที่มีความชันสูง มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.445 และ 1.250 ตามลำดับ ดังรูปที่ 5 ซึ่งเป็นค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมากกว่าเกณฑ์และเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 1.250 (Navfac Dm 7.01, 1986)

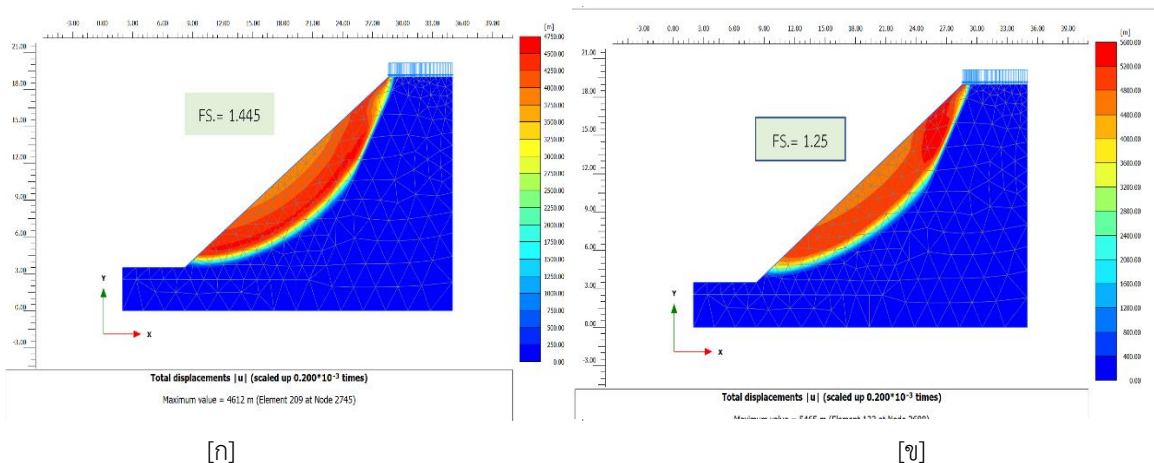


รูปที่ 5 [ก]อัตราส่วนความปลอดภัยของดินที่มีความชันปกติ [ข] อัตราส่วนความปลอดภัยของดินที่มีความชันสูง

4.2 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดด้วยโปรแกรม Plaxis 2D โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติของดินที่มีความชันสูง พบว่าเมื่อน้ำที่ไหลลงสู่เชิงลาด เกิดกระบวนการกัดเซาะบริเวณ Toe slope ลูกกลม เข้าสู่โครงสร้าง ขึ้นดินจุดที่ 2 บริเวณ Fill Slope และจุดที่ 3 บริเวณ Back Slope โดยมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 0.39, 0.40 และ 0.41 ตามลำดับ เป็นค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 1.25 Navfac Dm 7.01 (1986) ดังรูปที่ 6

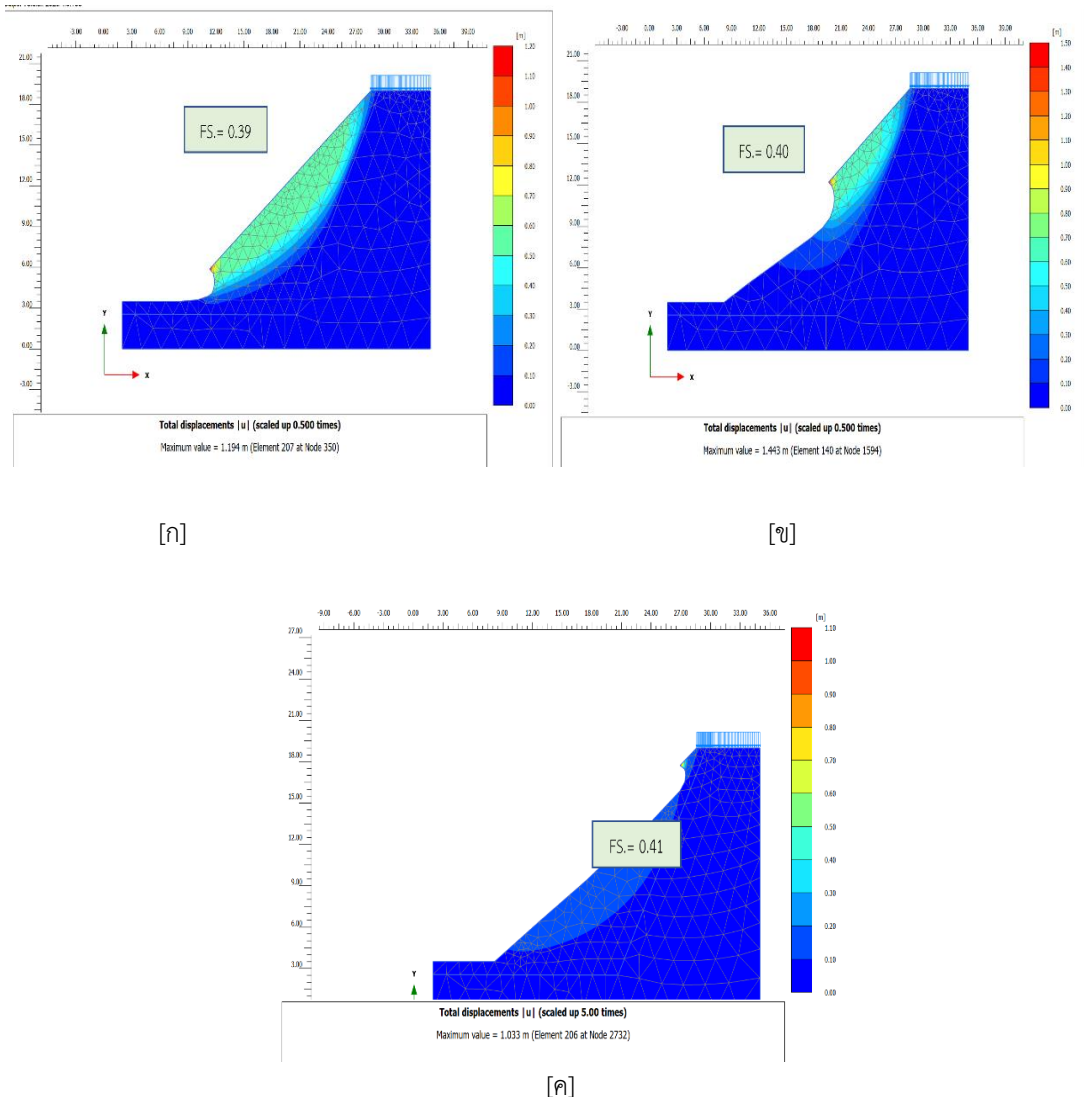


รูปที่ 6 [ก]อัตราส่วนความปลอดภัยบริเวณ Toe Slope [ข] อัตราส่วนความปลอดภัยบริเวณ Fill Slope [ค] อัตราส่วนความปลอดภัยบริเวณ Back Slope ถูกกัดเซาะและลูกกลมจากจุดที่ 1 ไปจุดที่ 2 และสิ้นสุด ณ จุดที่ 3 ใน สภาวะดินที่มีความชันสูง

4.3 ศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการวิบัติของโครงสร้าง (Parametric Study) หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเสถียรภาพเชิงลาด FS กับพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการวิบัติของโครงสร้างเชิงลาด ได้แก่ หน่วยน้ำหนัก(γ), ความลาดชัน (Slope) โดยทำการศึกษา (Parametric Study) ลดและเพิ่มค่าครั้งละ 5 เปอร์เซ็นต์จากค่ากลางที่เป็นค่าคงที่ในภาคสนาม พบว่าเมื่อหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่า FS ลดลงตามสมการ $FS = -0.028(\gamma) + 1.740$ ค่า $R^2 = 0.994$ ในขณะที่ความลาดชัน (Slope) เพิ่มขึ้นค่า FS ลดลงตามสมการ $FS = -0.036(\text{slope}) + 2.608$ ค่า $R^2 = 0.993$ ดังรูปที่ 7 และ รูปที่ 8 ตามลำดับ

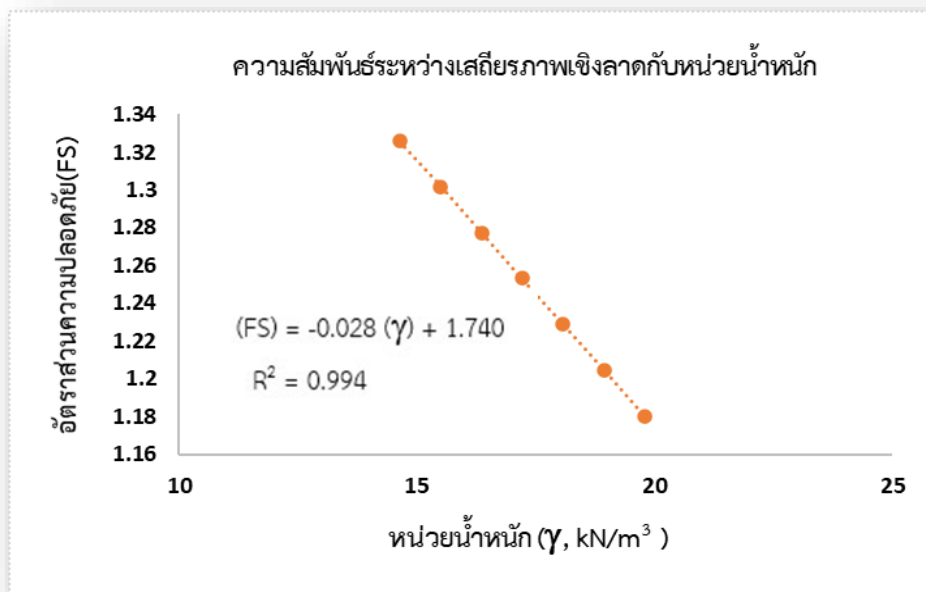

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพเชิงลาดกับหน่วยน้ำหนัก(Parametric Study)

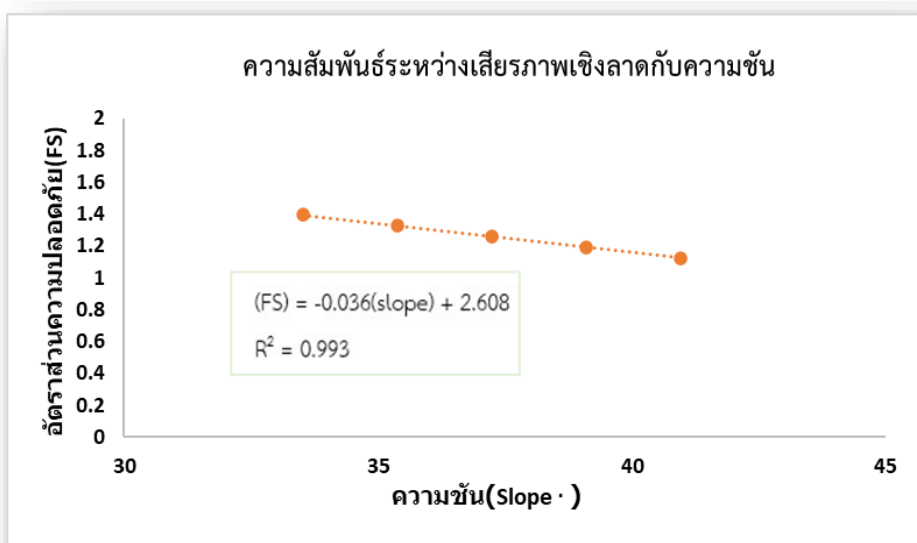

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพเชิงลาดกับความชัน(parametric Study)


การป้องกันและปรับปรุงแก้ไขเสถียรภาพเชิงลาดบริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย - คกไฟ) พิจารณาแก้ไขด้วยวิธีเสริมกำลังโดยใช้กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (Mattress Box) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีความเหมาะสมเนื่องจากเชิงลาดมีขนาดใหญ่และลักษณะทางธรณี เป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นไปตามมาตรฐาน (การป้องกันการวิบัติเชิงลาดและการกัดเซาะกรมทางหลวง, 2561) และ (คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด กรมทางหลวง, 2551) รวมทั้งการป้องกันการซึมผ่านของน้ำด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ตามขั้นตอนดังนี้

ใช้วิธีการป้องกันการซึมผ่านของน้ำด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติ ควบคุมการกัดเซาะของชั้นดินและการซึมผ่านของน้ำ (Voottipruex et al.,2013) โดยทำการวางแผนใยสังเคราะห์ ก่อนติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้ามาสร้างความเสียหายบริเวณระหว่างจุด เชื่อมต่อของ กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (Mattress Box) ดังรูปที่ 9




รูปที่ 9 การใช้งานแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)

การเสริมกำลังของเชิงลาด การแก้ไขโดยวิธีเสริมกำลังของเชิงลาดด้วยกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส(Mattress Box) ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดด้วยโปรแกรม Plaxis 2D มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.66 ดังรูปที่ 10 กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส สร้างขึ้นจากแผ่นตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม ตีเกลียวคู่ด้วยลวดเหล็กทั้ง ชนิดเคลือบสังกะสี, เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม (Al-Zinc) และเคลือบสังกะสีหุ้มพีวีซี เป็นต้น กล่องลวดตาข่าย แมทเทรส จะต้องมียางแผ่น แผ่นด้านข้าง แผ่นด้านปลาย แผ่นกันแผ่นไคอะเฟรม และ ฝาปิด กล่องลวดตาข่าย จะถูก แบ่งเป็นช่องด้วยแผ่นไคอะเฟรม ที่ระยะ 1 เมตร ตามความยาวของกล่อง จะมีแผ่นกระบังกัน เพื่อความแข็งแรงของ กล่อง แผ่นตาข่ายแต่ละชั้นประกอบขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กล่องเกเบี้ยน แต่มีขนาดช่อง ตาข่าย และลวดที่ใช้เล็กกว่า การจัดวางกล่องเป็นชั้นๆหรือเป็นผืนระนาบตาม โครงสร้างเพื่อใช้ในงานป้องกันการกัดเซาะต่างๆ ทนทานต่อแรงน้ำ และเพิ่มการไหลเวียนของน้ำได้ดี ซึ่งกล่องลวดตาข่ายทำหน้าที่เป็นโครงสร้างกันดิน ช่วยพยุง ป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของมวลดินเป็นการเพิ่มแรงต้านทานให้กับเชิงลาด ดังรูปที่ 11

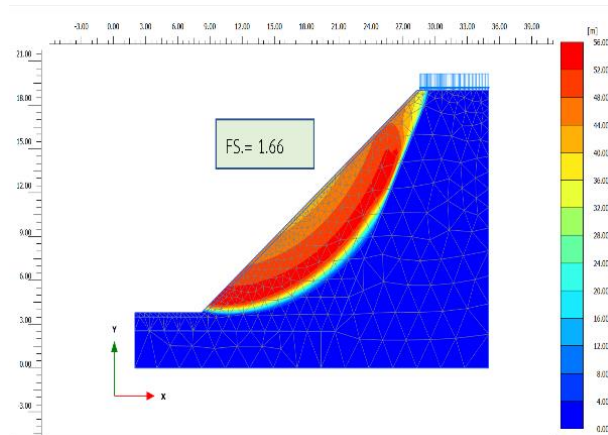

รูปที่ 10 อัตราส่วนความปลอดภัยการแก้ไขโดยวิธีเสริมกำลังของเชิงลาดด้วยกล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ (Mattress Box)

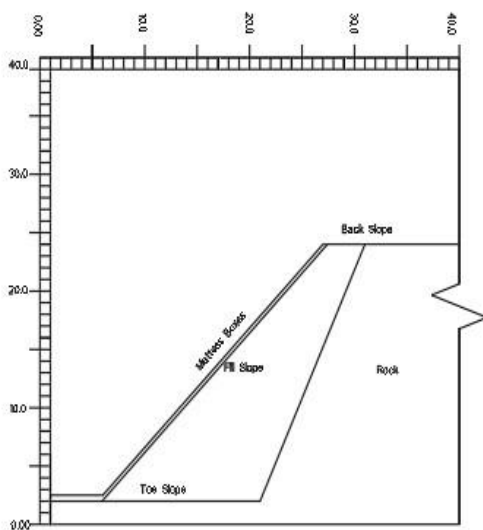

[ก]

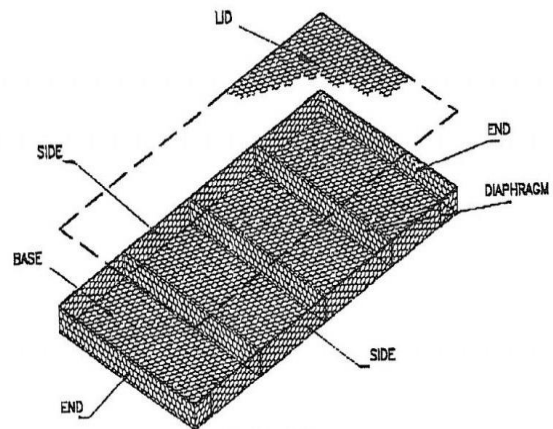


FIG. 3 Revet Mattress

[ข]

รูปที่ 11 [ก] วิธีเสริมกำลังของเชิงลาด [ข] กล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ (Mattress Box)

5. อภิปรายผลและสรุปผล

จากการศึกษาปัญหาเสถียรภาพของเชิงลาด บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม.153-กม.155 (บ้านหาดเบี้ย - คกไฟ)

5.1 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดบริเวณที่ทำการศึกษากับวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ โดยโปรแกรม Plaxis 2D ในสถานะของดินที่มีความชื้นสูงซึ่งค่าที่ได้จะทำให้ดินอยู่ในสภาวะวิกฤต พบว่ามีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 1.250 (Navfac Dm 7.01, 1986) โดยมีสาเหตุจากน้ำไหลลงสู่เชิงลาดเริ่ม

เกิดกระบวนการกัดเซาะบริเวณ Toe slope และค่อยๆ ลูกลามไปยังจุดที่ 2 บริเวณ Fill Slope และจุดที่ 3 บริเวณ Back Slope

5.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพของเชิงลาด FS กับพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการวิบัติของเชิงลาด (parametric Study) พบว่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของหน่วยน้ำหนัก (γ) อัตราส่วนความปลอดภัยลดลงตามสมการ $FS = -0.028(\gamma) + 1.74$ มีค่า $R^2 = 0.994$ และเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความลาดชัน (Slope) อัตราส่วนความปลอดภัยลดลงตามสมการ $FS = -0.036(\text{slope}) + 2.608$ มีค่า $R^2 = 0.993$

การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่เป็นปัจจัยหลักด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ โดยทำการวางแผ่นใยสังเคราะห์ก่อนติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้ามาสร้างความเสียหายบริเวณระหว่างจุดเชื่อมต่อของกล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ และเสริมกำลังของเชิงลาดด้วยกล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดด้วยโปรแกรม Plaxis 2D ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ 1.66 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 1.250 (Navfac Dm 7.01. 1986)

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ศึกษาการวิบัติของเชิงลาดในส่วนของแรงจากแผ่นดินไหวควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์ โดยโปรแกรม Plaxis เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการจำลองด้วยวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์นั้น ยังไม่เพียงพอและควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม

6.2 การศึกษาเพิ่มควรจำลองรูปแบบชนิดของดินที่มีความหลากหลายและลักษณะของภูมิประเทศที่ต่างกันออกไป รวมทั้งจำลองรูปแบบการกัดเซาะหลายๆรูปแบบ ซึ่งจะได้ทราบถึงสาเหตุและลักษณะของการวิบัติของดินแต่ละชนิดและรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถเก็บเป็นข้อมูลพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหมวดทางหลวงหมายเลข 02110202 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350 และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือเรื่องสถานที่และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติทางห้องปฏิบัติการและให้ข้อมูลประวัติพื้นบริเวณที่ทำการศึกษา และให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- ภฤชนะ มีลักษณะสม และ พงศกร พวงชมภู. (2566). “การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติเชิงลาดด้วยวิธีสมมูลจำกัดและวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข กรณีศึกษา ทางหลวง 2159 ตอนชัยภูมิ-หัวฝายทางที่ กม.27+700”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ .8(1) : 112-124.
- ชินนพัทธ มุลทาทอง และ พงศกร พวงชมภู. (2560). “การศึกษาปัญหาเสถียรภาพของลาดดินคันทาง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22. นครราชสีมา
- ยศวัศ จันทรา และ พงศกร พวงชมภู. (2565). “การศึกษาปัญหาเสถียรภาพเชิงลาดดินคันทางด้วยวิธีสมมูลจำกัดและวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย-แม่แอ๊ได้ ที่ กม.26+200 – กม.26+450”. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา).22(1) : 38-50.
- สุประชา คามะนาและ พงศกร พวงชมภู. (2565). “การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของเชิงลาดด้วยวิธีสมมูลจำกัดและวิธีไฟไนต์อีลิเมนต์และแนวทางการปรับปรุงการแก้ไข : กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย – แม่แอ๊ได้ ที่ กม.21+000”. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา).22(1) :13-25.

- สุทธิศักดิ์ ศรีสัมพันธ์. (2566). การประเมินและจัดการดินถล่มในพื้นที่ภูเขา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
- กรมทางหลวง. (2561). มาตรฐานการป้องกันการวิบัติเชิงลาดและการกัดเซาะกรมทางหลวง. กระทรวงคมนาคม.
- กรมทางหลวง. (2551). คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด. กระทรวงคมนาคม.
- ASTM D422. (2007). **Standard test method for particle-size analysis of soils**. In Annual Book of ASTMStandards.04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.
- ASTM D 698. (2007). **Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort**. USA.
- ASTM D 4318. (2010). **Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity index of Soils**. In Annual Book of ASTM Standards. 04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.
- ASTM D 3080. (2014) **Standard test method for direct shear test of soils under consolidated Drained conditions**. In Annual Book of ASTM Standards. 04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.
- Bhawani S. (1999). **Rock mass classification University of Roorkee, Roorkee**. India.
- Voottipruex P., Maneejaruan J., Inthapichai S., Teerawattanasuk C., Modmoltin C. (2013). “The Prevention of soil Erosion Using a Combination of Natural Fiber with Vetiver and Ruzi Grass”. **The Journal of KMUTNB** .(23)2 : 295 – 304.

คุณค่าทางวิชาการ

ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการวิบัติของเชิงลาด บนทางหลวงหมายเลข211 ตอนปากชม-เชียงคาน ที่ กม. 153- กม.155 (บ้านหาดเปี้ย - คกไฟ)อีกทั้งทราบถึงแนวทางการป้องกันและวิธีการซ่อมแซมแก้ไข ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านวิศวกรรม